

V230i لدومينو الطباعة وضوح عدم مشكلة حل دليل

المقدمة


المرنة العبوات على العلامات لتسجيل واسع نطاق على تُستخدم (TTO) الأداء عالية حراري نقل طباعة V230i دومينو تُعد يمكن، للقراءة القابلة غير أو الضبابية الطباعة مثل، الطباعة وضوح مشاكل. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في يوتيوب على الرسمي الفيديو على الدليل هذا يعتمد. الإنتاج وكفاءة المنتج جودة على تؤثر أن،الوقائية التدابير،الحل خطوات،الواضحة غير الطباعة أسباب بالتفصيل ويوضح، (<https://youtu.be/feEop-19b64>) أداء وتحسين بسرعة الواضحة الطباعة استعادة على المستخدمين يساعد مما، V230i لدومينو وإصلاحها الأخطاء واستكشاف المعدات.

الطباعة جودة،المعدات صيانة،الصناعية الطباعة،واضحة غير طباعة،حراري نقل طباعة،V230i دومينو:المفتاحية الكلمات

1. الواضحة غير الطباعة أسباب

التالية العوامل بسبب عادة الواضحة غير الطباعة تحدث:

- غير طباعة إلى تؤدي أن يمكن الطباعة رأس سطح على الخدوش أو،الغبار،الحبر:***تالف أو متسخ طباعة رأس*** متساوية.
- على يؤثر أن يمكن أصلية غير أشرطة استخدام أو،التجاعيد،صحيح غير بشكل الشريط تركيب:***الشريط مشاكل*** الطباعة جودة.
- يمكن متطابقة غير حرارة درجة أو المنخفض الطباعة رأس ضغط:***المناسبة غير الحرارة درجة أو الضغط إعدادات*** كامل غير حبر نقل إلى تؤدي أن.
- ضبابية طباعة في تتسبب أن يمكن التعينة لمواد المتوافقة غير أو المستوية غير الأسطح:***التعينة مادة مشاكل***.
- واضحة غير أو منحرفة طباعة إلى يؤدي أن يمكن الطباعة رأس موقع انحراف:***الطباعة رأس محاذاة مشاكل***.

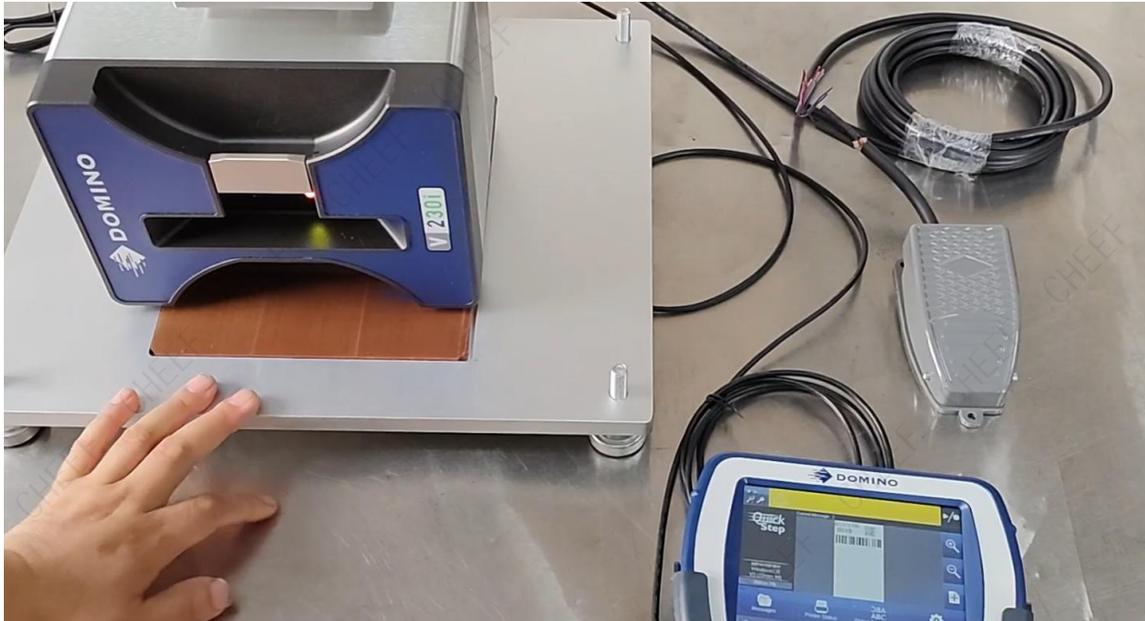

4. والتحقق الاختبار

التالية الاختبارات بإجراء قم، الوضوح مشكلة حل بعد

- ضبابية بدون، واضحًا المطبوع المحتوى كان إذا ما لمراقبة اختبارية طباعة 10-20 بإجراء قم: ****التجريبية الطباعة**** متقطعة خطوط أو
- المستمرة الطباعة أثناء مستقرة تظل والمحاذاة، الحرارة درجة، الضغط إعدادات أن من تأكد: ****المعايير استقرار فحص****
- متسقة طباعة جودة لضمان التعينة مواد من مختلفة دفعات مع اختبر: ****المواد توافق اختبار****



5. والحلول الشائعة المشاكل

وحلولها الواضحة غير للطباعة الشائعة المشاكل

- تأكد السطح؛ تنظيف أعد، الطباعة رأس على موضعية أوساخ وجود من تحقق: ****جزئيًا ضبابية طباعة: 1 المشكلة**** المتساوي الطباعة رأس ضغط من
- تركيب من تحقق العمودي؛ أو الأفقي الموقع ضبط مع، الطباعة رأس محاذاة معايرة أعد: ****منحرفة طباعة: 2 المشكلة**** صحيح بشكل والمادة الشريط
- (لا) الضغط أو (مئوية درجة 50 تتجاوز لا) الطباعة رأس حرارة درجة ارفع: ****باهت الطباعة لون: 3 المشكلة**** الشريط جودة من تأكد؛ (بار 3 تتجاوز




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

6. الواضحة غير للطباعة الوقائية التدابير

الوقائية التدابير هذه اتبع ،الواضحة غير الطباعة حدوث لتقليل

- البقايا تراكم لمنع إيزوبروبيلي كحول باستخدام أسبوعياً الطباعة رأس نظف :****بانتنظام الطباعة رأس تنظيف****
- الطباعة وجودة التوافق لضمان دومينو من أصلية طباعة ورؤوس أشرطة دائماً اختر :****أصلية قطع استخدام****
- التعديل بيانات وسجل ،بانتنظام والمحاذة ،الحرارة درجة ،الضغط إعدادات ومعايرة تحقق :****المعايير إعدادات تحسين****
- الخشنة أو الزيتية الأسطح وتجنب ،الحراري النقل مع ومتوافقة أملسة تعبئة مواد استخدم :****المواد جودة على السيطرة****
- متعمق لفحص المورد أو لدومينو الفني الدعم مع تواصل ،المستمرة للمشاكل :****المهني الدعم****

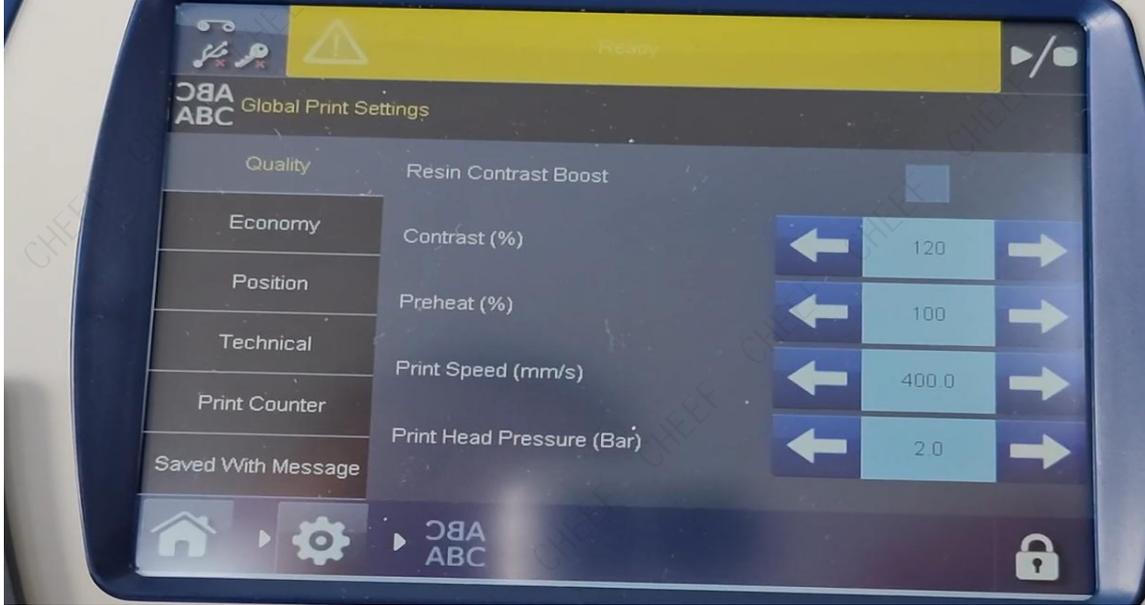

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا ،V230i لدومينو وملحقات ،طباعة رؤوس ،أشرطة لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- الإلكتروني البريد : sales@cheef.cn
- واتساب : +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع : <https://youtu.be/feEop-19b64>