

V230i لدومينو الشريط تمزق مشكلة حل دليل

المقدمة

المرنة العبوات على العلامات لتسجيل واسع نطاق على تُستخدم (TTO) الأداء عالية حراري نقل طابعة V230i دومينو تُعد توقف في يتسبب وقد ،TTO طابعات في شائعة مشكلة هو الشريط تمزق .والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في ،(https://youtu.be/Et_iMDIijzM) يوتيوب على الرسمي الفيديو على الدليل هذا يعتمد .التكاليف وزيادة الإنتاج ،مما V230i لدومينو وإصلاحها الأخطاء واستكشاف ،الوقائية التدابير ،الحل خطوات ،الشريط تمزق أسباب بالتفصيل ويوضح .المعدات أداء وتحسين بسرعة الإنتاج استعادة على المستخدمين يساعد

الطباعة جودة ،المعدات صيانة ،الصناعية الطباعة ،الشريط تمزق ،حراري نقل طابعة ،V230i دومينو :المفتاحية الكلمات

1. الشريط تمزق أسباب

التالية العوامل بسبب عادةً الشريط تمزق يحدث:

- التراخي أو الزائد التمدد إلى يؤدي أن يمكن للشريط الكافي غير أو الزائد التوتر :**المناسبة غير التوتر إعدادات** -
 - درجة ارتفاع في تتسبب أن يمكن المرتفعة الحرارة درجة أو الضغط :**الزائدة الطباعة رأس حرارة درجة أو ضغط** -
 - قوته من يقلل مما ،الشريط حرارة
 - الرديئة المواد بسبب بسهولة تتمزق قد الجودة منخفضة أو الأصلية غير الأشرطة :**الشريط جودة مشاكل** -
 - تمزيق أو خدش في تتسبب قد الشريط مسار في المتآكلة المكونات أو ،الأوساخ ،الحادة الحواف :**ميكانيكية مشاكل** -
- الشريط.



2. الشريط تمزق لحل التحضير

التالية بالتحضيرات قم ،الشريط تمزق معالجة قبل

- إيزوبروبيلي كحول ،الوبر من خالٍ قماش ،(سداسي مفتاح ،البراغي مفك مثل) V230i مع المقدمة الضبط أدوات :****الأدوات**** - دومينو من أصلي شريط ،(≥99%)
- (دقائق 5-10 حوالي) الغرفة حرارة درجة إلى يبرد الطباعة رأس واترك المعدات طاقة أغلق :****السلامة إجراءات**** -
- الشريط تركيب على الحطام أو الغبار تأثير لتجنب التهوية وجيدة الغبار من خالية منطقة في اعمل :****البيئة متطلبات**** -

3. الشريط تمزق حل خطوات

الشريط تمزق وحل لفحص الخطوات هذه اتبع

- ،حادة حواف عن بحثًا الشريط مسار من تحقق ،V230i في الشريط حجرة افتح :****الخطوة 1: فحص** - إيزوبروبيلي وكحول الوبر من خالٍ بقماش المسار نظف عالقة؛ بقايا أو ،أوساخ
- أنه من التأكد مع ،دومينو من جديد أصلي شريط بتثبيت وقم الممزق الشريط أزل :****الخطوة 2: الشريط استبدال** - الطباعة ورأس التوجيه بكرات عبر صحيح بشكل وممر ،التجاعيد من خالٍ ،مسطح
- الموصى القيمة إلى الشريط توتر اضبط ،V230i قائمة في ”الشريط إعدادات“ إلى ادخل :****التوتر ضبط: 3 الخطوة**** - المتساوي التوتر من تأكد ؛ (الشريط نوع حسب ،نيوتن 2-3 عادةً) بها
- النطاق إلى واضبطها ،الطباعة رأس حرارة ودرجة ضغط إعدادات من تحقق :****الخطوة 4: معايرة** - للشريط السلس التشغيل لتأكيد اختبارية طباعة بإجراء قم ؛ (منوية درجة 40-50 حرارة درجة ،بار 2-3 ضغط) به الموصى
- مسار أن من تأكد التراخي؛ أو الزائد الشد لتجنب تدريجيًا التوتر اضبط الأصلية؛ غير الأشرطة تجنب :****الاحتياطات**** - الاحتكاك لتجنب العوائق من خالٍ الشريط

4. والتحقق الاختبار


التالية الاختبارات بإجراء قم ،التمزق مشكلة حل بعد

- المحتوى كان إذا وما بسلاسة يعمل الشريط كان إذا ما لمراقبة اختبارية طباعة 10-20 بإجراء قم :****التجريبية الطباعة**** - تمزق بدون واضحًا المطبوع
- المستمرة الطباعة أثناء زائد توتر أو تراخ بدون مستقرًا يظل الشريط أن من تأكد :****التوتر استقرار فحص**** - الأمر لزم إذا استبدله أو ونظفه ،بقايا أو أضرار عن بحثًا الطباعة رأس سطح افحص :****الطباعة رأس حالة فحص**** -

5. والحلول الشائعة المشاكل

وحلولها الشريط بتمزق المتعلقة الشائعة المشاكل:

- بها؛ الموصى القيم إلى قللها ،جداً مرتفعة التوتر إعدادات كانت إذا مما تحقق **:المنكرر الشريط تمزق :1 المشكلة** - دومينو من أصلية أشرطة استخدام من تأكد.
- الطباعة رأس ضغط من تأكد التوجيه؛ بكرات مواقع اضبط ،الشريط مسار محاذاة من تحقق **:الشريط تجعد :2 المشكلة** المتساوي.
- (موصى) الطباعة رأس حرارة درجة اخفض **:التمزق في يتسبب الطباعة رأس حرارة درجة ارتفاع :3 المشكلة** - صحيح بشكل يعمل التبريد نظام كان إذا مما تحقق ؛ (مئوية درجة 40-50 بها

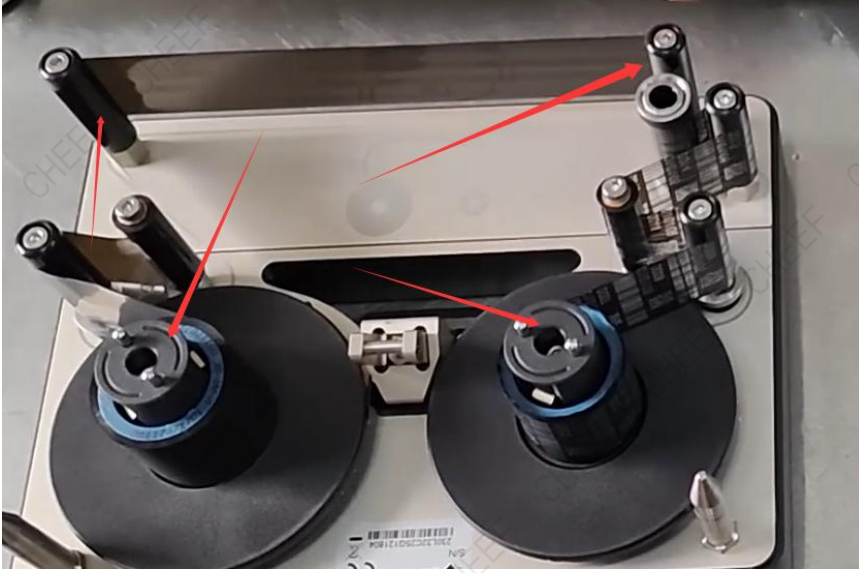

6. الشريط لتمزق الوقائية التدابير

الوقائية التدابير هذه اتبع ،الشريط تمزق حدوث لتقليل

- والتوافق المواد جودة لضمان الأصلية دومينو أشرطة دائماً اختر **:الأصلية الأشرطة استخدام** - المكونات سلامة من وتأكد البقع ونظف ،أسبوعياً الطباعة ورأس الشريط مسار افحص **:المنتظمة الصيانة** - التعديل بيانات وسجل ،بانتظام الحرارة ودرجة ،الضغط ،التوتر إعدادات بمعايرة قم **:المعايير إعدادات تحسين** - الشريط على والزيت بالغبار التلوث لتقليل نظيفة الإنتاج خط بيئة على حافظ **:البيئة على السيطرة** - متعمق لفحص المورد أو لدومينو الفني الدعم مع تواصل ،المستمرة للمشاكل **:المهني الدعم** -

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا ،V230i لدومينو وملحقات أشرطة لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- الإلكتروني البريد : sales@cheef.cn
- واتساب : +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع : https://youtu.be/Et_iMDIijzM